

Műszaki megoldás rövid leírása


a Csányi utca 4. (HRSZ.: 34110) alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon a lépcsőház szerkezeti felújítására vonatkozóan

A lépcsőház jelenlegi állapota:

1. megkopott lépcsőfokok




2. aládúcolva U acélgerendával

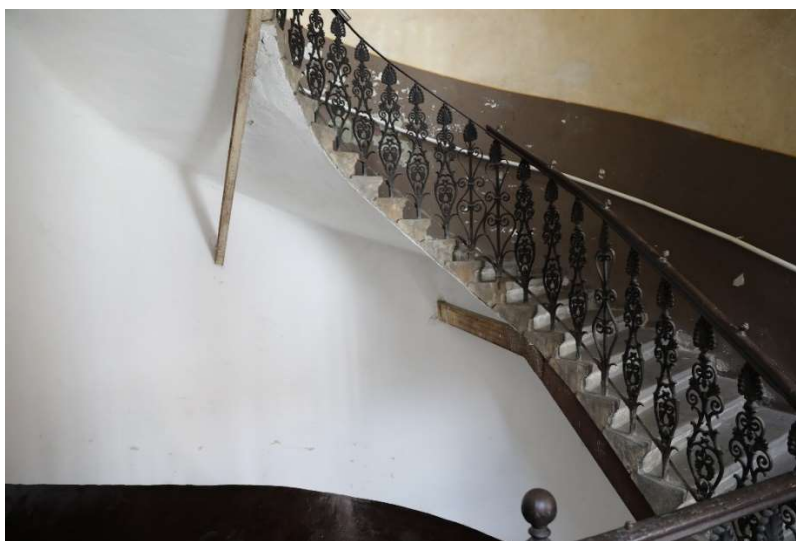

3. a korlátoszlopok befogási helye kitöredezett állapotú



4. a pihenők szintén megkopottak

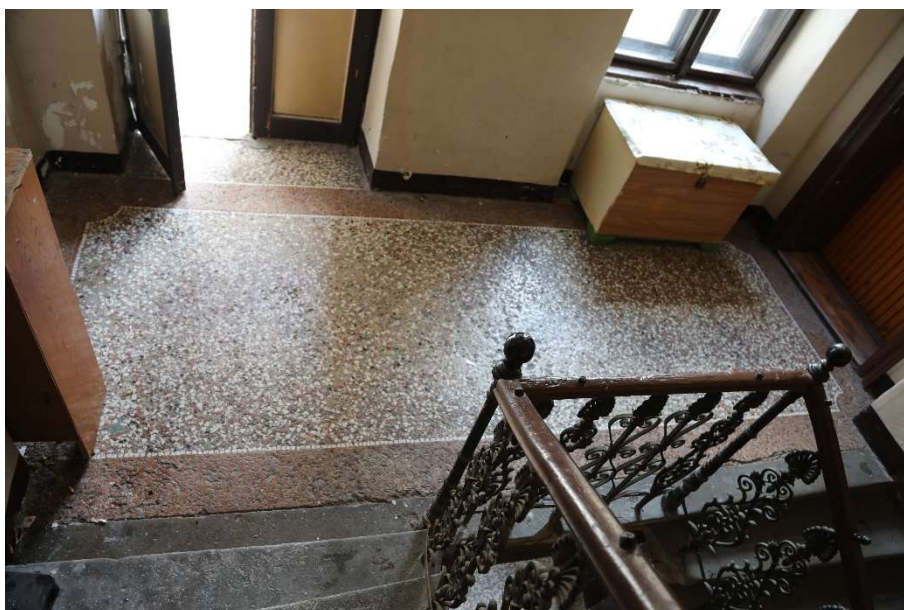

5. A lépcsőház falai viszonylag rendben vannak, de a javítások miatt újra kell festeni.

Tervezett munkák:

- Meglévő U acélgerendák elbontása.
- Az orsótérben oszlopok kerülnek elhelyezésre, melyek a földszintről a mennyezetig mennek. Az oszlopok és a lépcsőkar találkozásánál 30 cm-es konzolok kerülnek felszerelésre. Erre a konzolra kerülnek ráhajtva azok a csövek, melyek végig alátámasztják a lebegő fokokat.
- Lépcsőfokok javítása 1-2 cm vastagságú Tardosi vagy Süttői mészkőzúzalékból készített műkövel történik a járófelületen és homlokfelületen a törött, kicsorbult fokok javításával.
- Lépcsőfokok csiszolása.
- Minden érkező lépcsőfok emelkedés miatt a pihenőkön is ez a műkö kerül elhelyezésre. A Mintázatról még egyeztetni kell a Főépítésszel.
- A korlát javítása sérült elemek cseréjével, hiányzó elemek pótlásával.
- Korlát homokszórással történő tisztítása, festése.
- Fogódzó felújítása, hiányzó elemek pótlása.
- Lépcsőkarok alsó felületének vakolatjavítása.
- Lépcsőház aládúcolása, kifestése.